

キーの押し方

● ● ● 短く押す (2秒未満)

● ● ● 長く押す (2秒以上)



MODE

● パラメータ設定モード

測定モード

MODE

● 設定終了

DATA ON・OFF

電源 ON

● データ出力 (外部機器接続時)
データホールド (外部機器未接続時)

● 電源 OFF

SET

● ABSモード (プリセット) INCモード (ゼロセット)

● プリセット (ABS) ● ゼロセット (INC)

カウント方向切換え

MODE ●

SET ●

MODE ● 選択

正方向
▼ 逆方向

公差判定機能設定

MODE ●

SET ●

MODE ● 選択

OFF
◀ ● ▶ ON (通常)
◀ ● ▶ ON (拡大)

最小表示量切換え

MODE ●

SET ●

MODE ● 選択

0.001mm
0.01mm

0.001mm機種のみ

演算機能設定

MODE ●

SET ●

MODE ● 選択

OFF
ON

演算係数
設定へ
取扱説明書
を参照

ファンクションロック設定

MODE ●

SET ●

MODE ● 選択

OFF
ON

上限値設定

SET ●

公差 変更

SET ●

プリセット値 変更

SET ●

変更 無し

MODE ● 符号 選択

SET ● 桁移動

MODE ● 数値 選択

SET ● 桁移動

公差設定

SET ●

プリセット値設定

SET ●

下限値設定

SET ●

設定完了

設定方法は上限値設定と同じです。

・ [] 内で設定を中断するにはMODEを長く押して下さい。1つ前の状態に戻ります。
同じ操作を繰り返すことで測定モードまで戻れます。
・ 電池を入れ直す事で全設定のクリアが出来ます。

画面マークの意味

▼	逆カウント中 逆方向にカウントしています
Ax	演算機能実行中。表示値は 「演算係数 × スピンドル移動量」です
🔒	ファンクションロック 操作内容が限定されています。